Các biện pháp phòng ngừa an toàn quan trọng

Bạn nên sử dụng máy chiếu trong phòng tối để đạt được hiệu quả tốt nhất.

1. Vui lòng không lắp đặt ở những nơi bị thối trực tiếp bởi không khí lạnh và ẩm của điều hòa không khí, nước ngưng tụ hoặc nhiệt độ cao có thể dẫn đến hỏng máy.
2. Đảm bảo thông gió đầy đủ và lỗ thông hơi không bị chặn để ngăn chặn sự tích tụ nhiệt bên trong máy.
3. Vui lòng ngăn các vật lạ như đinh hoặc giấy vụn rơi vào máy. Không chèn bất kỳ kim loại nào như dây sắt hoặc tuốc nơ vít vào máy. Vui lòng tắt nguồn ngay lập tức và chuyển sang kỹ thuật viên chuyên nghiệp để xử lý nó nếu có bất kỳ vật lạ nào rơi vào máy.
4. Không đặt bất kỳ chất lỏng nào lên máy này để tránh nguy cơ rò rỉ điện.
5. Vui lòng sử dụng vật liệu đóng gói mềm để di chuyển máy chiếu, lắp đặt nắp bảo vệ ống kính để bảo vệ ống kính khỏi bị trầy xước, ngoài ra, giữ cho máy chiếu không bị rung mạnh.
6. Các khu vực gần ống xả sẽ trở nên nóng trong và sau khi chúng ta sử dụng máy chiếu, nó có thể dẫn đến bỏng nếu chúng ta chạm vào bằng tay.
7. Vui lòng không xem trực tiếp ống kính khi nó được bật để bảo vệ mắt của chúng ta khỏi bị hư hại.

⚠ Ghi chú:

- Không mở vỏ để tránh bị điện giật, Vui lòng chuyển sang nhân viên bảo trì chuyên nghiệp có trình độ để bảo trì vì không có bộ phận nào trong máy mà người dùng có thể tự sửa chữa.
- Không để máy tiếp xúc với mưa hoặc hơi ẩm để tránh cháy sai hoặc điện giật.
- Sản phẩm có thể sử dụng dưới nhiệt độ 0-35 ° C để có một mặt an toàn.

Các biện pháp phòng ngừa an toàn quan trọng

Tên bộ phận và chức năng của máy chiếu

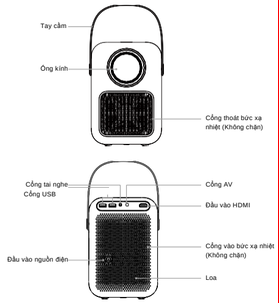

Cài đặt và điều chỉnh

1. Bật nguồn và tắt nguồn

Bật nguồn

Cách 1: Nhấn nút nguồn trên máy chiếu để bắt đầu.
Cách 2: Trò điều khiển từ xa vào máy chiếu và nhấn phím nguồn để bật nó lên.

Tắt nguồn

Nhấn nhanh nút nguồn hoặc phím "⏻" trên điều khiển từ xa, sau khi hộp nhắc tắt máy xuất hiện, nhấn nhanh nút nguồn hoặc phím nguồn trên điều khiển từ xa một lần nữa.

2. Điều chỉnh độ dài tiêu cự

Độ dài lấy nét: Khi hình ảnh bị mờ (được chỉ định là ảnh bên phải), hãy điều chỉnh tiêu điểm ống kính qua trên điều khiển từ xa để đạt được độ nét tốt nhất .

Các thông số cơ bản

Tên sản phẩm	Máy chiếu Wanbo	Nguyên tắc hiển thị	LCD
Nguồn sáng	COB Nguồn sáng LED thể rắn	Loa	Hộp âm thanh nổi đầu ngược
Chế độ hoạt động	Điều khiển từ xa	Môi trường làm việc	0-35 ° C
Cổng đầu ra	Đầu ra âm thanh tai nghe	Cổng đầu vào	HDMI/USB/AV
Khối lượng tịnh	1.945kg	Kích thước máy	137*201*195mm
Phụ kiện	Hướng dẫn sử dụng / Điều khiển từ xa / Dây nguồn / Adapter		

Điều khiển từ xa

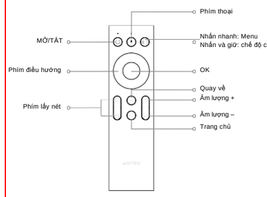

Lần đầu tiên cần ghép nối Bluetooth cho điều khiển từ xa bằng giọng nói

Nhấn "⏻" trên điều khiển từ xa để hoàn tất ghép nối Bluetooth của điều khiển từ xa bằng giọng nói theo lời nhắc của hệ thống

Điện thoại di động có cùng màn hình

Các bước sau đây có thể giúp chúng tôi hiển thị nội dung của điện thoại di động lên màn hình chiếu đồng bộ thông qua wifi không dây, chỉ cần thưởng thức với hình ảnh lớn hơn (Chỉ áp dụng cho phiên bản Android thông minh).
Yêu cầu thiết bị: hỗ trợ các thiết bị trên IOS6 và Android 5.3 tối thiểu.



iPhone
Hỗ trợ IOS6 hoặc Hơn IOS6 Hỗ trợ cho Android 5.3 tối thiểu

Hướng dẫn sử dụng thiết bị Android

1. Đảm bảo điện thoại và máy chiếu cùng kết nối một mạng WIFI (Chỉ cho Android).
2. Mở ứng dụng "Eshare" trên máy chiếu.
3. Chọn thiết bị cùng tên trên Eshare để hoàn tất việc phản chiếu.

Điện thoại di động có cùng màn hình

Hướng dẫn sử dụng thiết bị iOS

1. Đảm bảo điện thoại và máy chiếu cùng kết nối một mạng WIFI (Chỉ cho iOS).
2. Mở "Eshare" trên máy chiếu.
3. Mở "Airplay/Screen Mirror" trên điện thoại.
4. Chọn thiết bị cùng tên trên Eshare để hoàn tất việc phản chiếu.

IOS Phiên bản cũ Airplay IOS Phiên bản mới Screen Mirror

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.
www.szwanbo.cn

Điện thoại di động có cùng màn hình

Cách sử dụng cùng một màn hình cho iPhone dưới trạng thái Không có Wifi

1. Nếu không có WIFI, trước tiên hãy mở mạng 4G của iPhone, sau đó mở điểm phát WIFI trong giao diện "Cài đặt" của điện thoại.
2. Kết nối máy chiếu với điểm phát WIFI của iPhone.
3. Mở "Eshare" .
4. Mở "Airplay" / "Screen Mirror".
5. Tìm máy chiếu và nhấn.

Trình chiếu điện thoại

Cách "đẩy" nội dung vào máy chiếu

* Lưu ý: Ưu điểm của đẩy là không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của điện thoại di động.

1. Đảm bảo điện thoại và máy chiếu cùng kết nối một mạng WiFi.
2. Mở phần mềm video của điện thoại di động và tìm biểu tượng đẩy TV ở bốn góc (thường ở trên cùng bên phải hoặc dưới cùng bên phải)(Mỗi ứng dụng có thiết kế biểu tượng đẩy khác nhau).

* Ghi chú: Không phải tất cả phần mềm video đều có chức năng đẩy.

3. Nhấp vào biểu tượng này để đẩy video đến máy chiếu. Đồng thời, chúng ta có thể có hoạt động khác trên điện thoại mà không bị xung đột.

Sơ đồ của một số biểu tượng đẩy

Cài đặt nguồn tín hiệu

Vào giao diện Cài đặt trong màn hình chính và chọn nguồn đầu vào. Nhập vào kênh tín hiệu AV / HDMI , Nhấn "OK" "Để chuyển đổi nguồn đầu vào.

Ghi chú:
Nếu bạn muốn quay lại layer trước đó, vui lòng nhấn phím quay lại;
Nếu bạn muốn quay lại giao diện chính, vui lòng nhấn phím màn hình chính.

Định dạng hỗ trợ U disk

Loại tệp	Định dạng tệp được hỗ trợ
Ảnh	JPG/PNG/BMP/GIF
Video	VP9/H.265/AVS2-P2/H.264/MPEG-4/WMV/AVS-P16 /MPEG-2/MPEG-1/RealVideo 8/9/10
Âm thanh	MP3/AAC/WMA/RM/FLAC/Ogg

Lưu ý: Nội dung văn bản cụ thể tùy thuộc vào tính hình thực tế do hệ thống sản phẩm được cập nhật đột xuất.

Tham khảo khoảng cách chiếu

Kích thước chiếu (dưới trạng thái không có hiệu chỉnh keystone / Inch)	Chiều dài màn hình * chiều rộng (m)	Thấu kính – màn (m)
42	0.93*0.53	1.37
56	1.33*0.75	1.96
66	1.55*0.87	2.28
86	1.86*1.05	2.73
100	2.21*1.25	3.25
120	2.66*1.49	3.91
150	3.32*1.87	4.88
170	3.76*2.12	5.53
200	4.43*2.49	6.51
250	5.54*3.11	8.14

Lưu ý: Kích thước và khoảng cách chiếu được tính theo tỷ lệ chiếu, có thể có độ lệch và tùy thuộc vào trạng thái thực tế.

Phương pháp làm sạch

Hãy đảm bảo rằng phích cắm điện đã được rút ra trước khi vệ sinh.

Không sử dụng thuốc khử trùng hoặc các hóa chất dễ bay hơi khác trên máy chiếu hoặc ống kính. Không để các sản phẩm cao su hoặc vinyl tiếp xúc với máy chiếu trong một thời gian dài, điều này sẽ làm hỏng lớp phủ và làm cho nó bị bong ra.

- Vệ sinh máy chiếu

1. Lau bằng vải cotton mềm và khô. Nếu nó bị bẩn nghiêm trọng, chúng ta có thể lau bằng vải mềm thấm với chất tẩy rửa trung tính pha loãng, sau đó lau khô bằng vải sạch và khô. Hãy chú ý hơn nếu được sử dụng với vải sợi hóa học.
2. Không sử dụng chất pha loãng, benzen hoặc bất kỳ dung môi nào khác để tránh làm giảm chất lượng hoặc bong tróc lớp phủ,....
3. Một bản chải có thể được gắn vào mặt trước của dụng cụ hút bụi để loại bỏ bụi bẩn bên trong lỗ thông hơi. Vui lòng không sử dụng dụng cụ hút bụi không có đầu nối hoặc làm sạch trực tiếp lỗ thông hơi.
4. Vui lòng không cạo máy bằng đinh hoặc bất kỳ vật cứng nào khác để tránh trầy xước.

- Vệ sinh thấu kính

1. Làm sạch ống kính với phương pháp tương tự cho ống kính máy ảnh; vui lòng sử dụng máy sấy thổi chuyên nghiệp hoặc giấy lau kính, đảm bảo ống kính không bị trầy xước.

- Làm sạch bụi đầu vào và đầu ra

1. Bụi ở đầu vào và đầu ra sẽ cản thông gió và làm tăng nhiệt độ bên trong, điều này sẽ gây ra hư hại.
2. Ngắt kết nối đường dây điện sau khi tắt máy chiếu.
3. Làm sạch bằng dụng cụ hút bụi điện, vui lòng cài đặt bộ chuyển đổi đầu bản chải trên máy hút bụi trước. Vui lòng lưu ý: Không sử dụng dụng cụ hút bụi không có đầu nối hoặc bản chải.

Chất độc và có hại, tên và nội dung nguyên tố

Tên một phần	Các chất độc hại					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Vỏ	O	O	O	O	O	O
Máy quang học	O	O	O	O	O	O
Bảng mạch	O	O	O	O	O	O
Quạt	O	O	O	O	O	O
Dây khác	X	O	O	O	O	O
Điều khiển từ xa	O	O	O	O	O	O
Nguồn điện	O	O	O	O	O	O

O: Hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của thành phần nằm dưới giới hạn của SJ / T11363-2006.
X: Hàm lượng chất độc hại vượt quá các yêu cầu giới hạn được quy định bởi SJ / T11363-2006 trong ít nhất một vật liệu đồng nhất của thành phần. Các thành phần được dán nhãn "X" "không có yêu tố thay thế do giới hạn phát triển công nghệ toàn cầu. Lắp ráp bảng mạch *: bao gồm bảng mạch in và các thành phần của nó, linh kiện điện tử, v.v.

Con số trong logo đại diện cho tuổi thọ môi trường bình thường của sản phẩm. (Không bao gồm pin)

Phiếu bảo hành

1. Chúng tôi cung cấp "ba đảm bảo" cho sản phẩm này. Bảo hành một năm cho các hư hỏng không phải do người gây ra kể từ khi mua (tùy thuộc vào hồ sơ mua hàng).
2. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành cho bất kỳ lỗi kỹ thuật nào của sản phẩm trong thời gian bảo hành.
3. Các tình huống sau nằm ngoài phạm vi bảo hành:
   ① Phụ kiện tách rời khỏi máy chính.
   ② Thảo gỡ và sửa chữa trái phép mà không có sự đồng ý.
   ③ Thiệt hại do ngoại lực và các thảm họa thiên nhiên khác.
4. Vui lòng điền vào phiếu này và liên hệ với nhà phân phối của bạn khi sản phẩm có vấn đề về chất lượng.
5. Bảo hành này được giới hạn trong việc bảo trì sản phẩm trong thời gian bảo hành, không có trách nhiệm pháp lý nào khác.

Phiếu dịch vụ sau bán hàng

Tên khách hàng:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tên cửa hàng:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mã khách hàng :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SĐT khách hàng: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mô tả lỗi(Vui lòng mô tả chi tiết để được bảo hành nhanh chóng):

Certificate
QC: 05

wanbo

Máy chiếu Wanbo

Hướng dẫn sử dụng

Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm này

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi. Vì sự an toàn và lợi ích của bạn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm này trước khi sử dụng. Nếu bạn không tuân theo các hướng dẫn hoặc biện pháp phòng ngừa của sản phẩm và gây ra bất kỳ thương tích cá nhân, tài sản hoặc tổn thất nào khác, công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.